



ЕКФ



ПАСПОРТ

Мультиметр цифровой
MS8211 EKF EXPERT

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Мультиметр цифровой MS8211 EKF серии EXPERT соответствует требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) в части безопасности приборов и ГОСТ Р 51522.2.1-2011 [МЭК 61326-2-1:2005], ГОСТ Р 51522.2.2-2011 [МЭК 61326-2-2:2005] в части электромагнитной совместимости.

Для обеспечения безопасности при работе с прибором следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.

Символы безопасности представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Важная информация по безопасности
	Возможно наличие высокого напряжения
	Заземление
	Двойная изоляция
	Предохранитель может быть заменен аналогичным с параметрами, указанными в настоящем руководстве по эксплуатации

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Используйте гнёзда, функции и диапазоны измерений в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Не используйте мультиметр, если он имеет повреждение корпуса. Уделите особое внимание гнёздам подключения.
- Используйте оригинальные щупы от этой модели мультиметра. Не пользуйтесь неисправными щупами. Регулярно проверяйте изоляцию щупов. При измерениях держите пальцы за барьерной кромкой щупов.
- Не пользуйтесь мультиметром при незакрытой задней крышке или с неплотно закрытым корпусом.
- Никогда не превышайте величины перегрузочной способности прибора, указанной в спецификации для каждого диапазона измерений.
- Не прикасайтесь к неиспользуемым гнездам, когда прибор подключен к измеряемой схеме.
- Если порядок измеряемой величины неизвестен заранее, установите поворотный переключатель на максимальное значение.
- Перед изменением положения поворотного переключателя отсоедините щупы прибора от измеряемой схемы.
- При проведении измерений в телевизорах и импульсных блоках питания всегда помните, что в измеряемых точках могут присутствовать импульсы высокого напряжения, которые могут вывести из строя прибор.
- Отключайте питание и разряжайте высоковольтные конденсаторы при измерении электрического сопротивления, проверке целостности цепи, диодов.

- Никогда не измеряйте сопротивления во включенной схеме.
- Заменяйте батарею сразу при появлении значка 
- Всегда будьте осторожны при работе с напряжениями выше 60 В постоянного или 30 В переменного тока.

 В случае нарушения установленных производителем правил эксплуатации, примененная в приборе защита может ухудшиться.

При появлении сбоев или ошибок в работе прибора нужно немедленно прекратить его эксплуатацию. Диагностика и ремонт мультиметра должны выполняться в специализированных мастерских.

При уходе за изделием для чистки применяйте мягкую ткань, не используйте абразивы и растворители.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Цифровой мультиметр MS8211 EKF EXPERT — это качественный и многофункциональный измерительный прибор для ежедневного применения:

- измерение постоянного / переменного напряжения DCV/ACV (**V~**)
- измерение постоянного/ переменного тока DCA/ACA (**mA~**)
- измерение электрического сопротивления (**Ω**)
- измерение частоты (**Hz**)
- измерение емкости (**Hz**)
- проверка диодов (**→↔**)
- проверка целостности цепи / звуковая прозвонка (**•||•**)
- фиксация данных (**HOLD**)
- бесконтактное обнаружение переменного напряжения (**NCV**)
- подсветка дисплея / рабочей зоны (**☀**)
- автоматическое отключение питания Аро.


ВНИМАНИЕ!

При отсутствии работы с прибором в течение 15 минут после включения, прибор издает 5 коротких звуковых сигналов. Через минуту прибор издает 1 длинный звуковой сигнал и автоматически отключается.

После автоматического отключения прибора, в случае переключения поворотного переключателя, либо нажатии одной из кнопок «**FUNC**» или «**HOLD**», прибор возвращается к работе.

Для возврата прибора к работе или отмене функции автоматического выключения, нажмите кнопку «**FUNC**».

2 ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

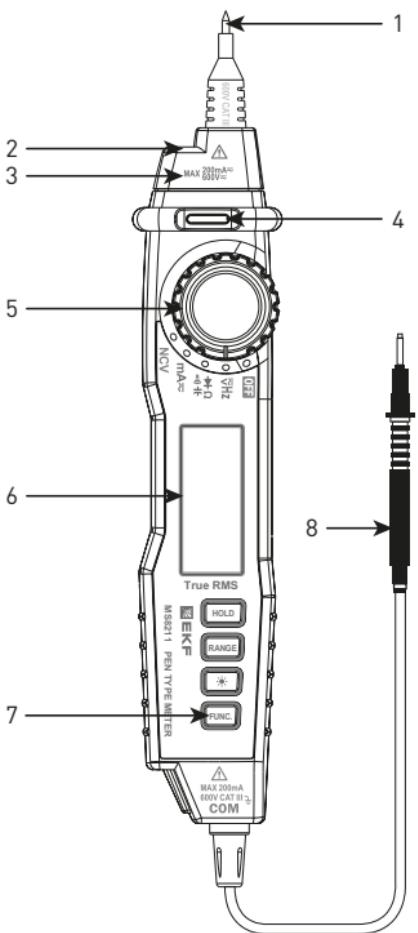

1. Встроенный измерительный щуп (красный).
2. Фонарик для освещения рабочей зоны.
3. Датчик бесконтактного обнаружения напряжения.
4. Индикатор бесконтактного обнаружения напряжения.
5. Поворотный переключатель.
6. LCD-дисплей 3 1/2 разряда.
7. Панель управления (кнопка «**HOLD**», кнопка «**RANGE**», кнопка «*****», Кнопка «**FUNC**»).
8. Выносной измерительный щуп (черный) [COM].

Рис. 1 Элементы лицевой панели

Кнопка	Функция
HOLD	Фиксация текущего показания. Повторное короткое нажатие отключает фиксацию показания и возвращает прибор в обычный режим измерений.
RANGE	Для переключения между автоматическим и ручным режимами выбора пределов измерения.
☀	Подсветка дисплея/ рабочей зоны
FUNC	Для переключения между измерительными функциями

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

Параметр	Значение
Режим выбора предела измерения	Ручной/Автоматический
Максимальное показание дисплея	1999 отсчетов
Метод измерения	АЦП двойного интегрирования
Время измерения	3 измерения в секунду
Индикатор перегрузки	«OL» на LCD-дисплее
Индикатор разряда батареи	символ на LCD-дисплее
Индикатор полярности	знак «-» при отрицательной полярности
Категория безопасности	600V CATIII
Изоляция корпуса	двойная, класс 2
Предохранители	250 mA/250 В
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20
Рабочая температура	от 0 до плюс +50 °C, при относительной влажности не более 80 %
Высота над уровнем моря	до 2000 м
Напряжение питания	2x1,5В типа AAA
Размеры, мм	225x38x26
Вес, г	110 (с батареей)

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность
200 мВ	0,1 мВ	$\pm 0.5\% \pm 3D$
2 В	0,001 В	
20 В	0,01 В	
200 В	0,1 В	
600 В	1 В	$\pm 0.8\% \pm 5D$

* D — единица младшего разряда
Входное сопротивление: 10 МОм
Максимально допустимое входное
напряжение: DC или AC 600 В (СК3)

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность
2 В	0,001 В	$\pm 0.8\% \pm 3D$
20 В	0,01 В	
200 В	0,1 В	
600 В	1 В	$\pm 1.0\% \pm 5D$

Входное сопротивление: 10 МОм
Максимально допустимое входное
напряжение: DC или AC 600 В (СК3)
Частота: 40 Гц–400 Гц

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Диапазон	Разрешение	Точность
20 мА	0,01 мА	$\pm 1.8\% \pm 5D$
200 мА	0,1 мА	

Зашита от перегрузки: плавкий предохранитель 250 мА/250 В

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Диапазон	Разрешение	Точность
20 мА	0,01 мА	
200 мА	0,1 мА	$\pm 2.0\% \pm 5D$

Зашита от перегрузки: плавкий предохранитель 250 мА/250 В

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность
200 Ом	0,1 Ом	$\pm 1.0\% \pm 3D$
2 кОм	0.001 кОм	
20 кОм	0.01 кОм	
200 кОм	0.1 кОм	
2 МОм	0.001 МОм	
20 МОм	0.01 МОм	

ЕМКОСТЬ

Диапазон	Разрешение	Точность
20 нF	0,01 нF	$\pm (4.0\% \text{ от показаний} + 3)$
200 нF	0,1 нF	
2 мF	0,001 мF	
20 мF	0,01 мF	
200 мF	0,1 мF	
2 мF	0,001 мF	
20 мF	0,01 мF	

ЧАСТОТА

Диапазон	Разрешение	Точность
200 Гц	0,1 Гц	$\pm (0,5\% \text{ от показания} + 2)$
1 кГц	0,001 кГц	

Максимально допустимое входное напряжение: DC или AC 600 В (СК3).

4 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

ВНИМАНИЕ!

Никогда не превышайте величины перегрузочной способности прибора, указанной в спецификации для каждого диапазона измерения.

РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЫБОРА ПРЕДЕЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ

1. При включении мультиметра в режимах измерения напряжения, силы тока и сопротивления устанавливается режим автоматического выбора пределов измерения (знак AUTO на дисплее).
2. Выполнение входа или выхода из режима ручного переключения диапазонов:
 - В автоматическом режиме нажмите кнопку «**RANGE**», символ «**AUTO**» на экране прибора скрывается.
 - Нажмите кнопку «**RANGE**» для того, чтобы увеличить диапазон. При достижении максимального диапазона, прибор автоматически возвращается к минимальному диапазону.
 - Нажмите и удерживайте кнопку «**RANGE**» в течение 2 секунд, чтобы выйти из режима ручного выбора диапазона, прибор отобразит на экране символ «**AUTO**» автоматического режима.

ВНИМАНИЕ!

Для функции проверки диодов и прозвонки цепей существует только один диапазон.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (V~)

1. Установите поворотным переключателем режим измерений (VHz).
2. Выберете кнопкой «**FUNC**» желаемый режим измерения напряжения (постоянного или переменного).
3. Подсоедините щупы к цепи питания или параллельно цепи питания, измерьте напряжение.
4. Прочтите на дисплее показания величины и полярности исследуемого напряжения.
При измерении напряжения постоянного тока, дисплей также отобразит полярность напряжения, при использовании красного измерительного щупа.
5. По окончании работ поворотный переключатель установите в положение «**OFF**».

ВНИМАНИЕ!

После завершения измерений, отсоедините измерительные провода и зажимы от обследуемых цепей.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (mA~)

1. Установите поворотным переключателем режим измерений (mA~).
2. Выберете кнопкой «**FUNC**» желаемый режим измерения тока (постоянного или переменного).

3. Отключите питание измеряемой цепи. Разрядите все высоковольтные конденсаторы на измеряемой цепи. Отсоедините проверяемую цепь. Подключите прибор к цепи, которая будет измеряться последовательно.
4. Подключитесь к источнику питания схемы; на экране прибора отобразится результат измерения. В случае, если на экране отображается только символ «OL» — это означает превышение диапазона измерений данного мультиметра. При измерении постоянного тока на дисплее также отображается полярность тока.
5. По окончании работ поворотный переключатель установите в положение «OFF».

ВНИМАНИЕ!

После завершения измерений, отсоедините измерительные провода и зажимы от обследуемых цепей.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ (Ω)

1. Установите поворотным переключателем режим измерений ().
2. Выберете кнопкой «FUNC» режим измерения сопротивления (Ω).
3. Подсоедините щупы к исследуемому сопротивлению и прочтите показания на дисплее.
4. По окончании работ поворотный переключатель установите в положение «OFF».

ВНИМАНИЕ!

Если измеряемое сопротивление установлено в схеме, перед проведением измерений выключите питание и разрядите все емкости схемы.

 После завершения измерений, отсоедините измерительные провода и зажимы от обследуемых цепей.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ / ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА (•))

1. Установите поворотным переключателем режим ().
2. Выберете кнопкой «FUNC» режим прозвонки цепей.
3. Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой схемы. Если между точками существует электрический контакт (сопротивление меньше 50 Ом), то зазвучит сигнал.
4. По окончании работ поворотный переключатель установите в положение «OFF».

ВНИМАНИЕ!

После завершения измерений, отсоедините измерительные провода и зажимы от обследуемых цепей.

ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ (Hz)

1. Установите поворотным переключателем режим измерений ().
2. Выберете кнопкой «FUNC» режим измерения емкости (Hz).
3. Подсоедините щупы к исследуемому к обоим выходам в конденсатора и считайте показания с дисплея.

Если измеряемое сопротивление установлено в схеме, перед проведением измерений выключите питание и разрядите все емкости схемы.

ВНИМАНИЕ!

После завершения измерений, отсоедините измерительные провода и зажимы от обследуемых цепей.

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ (Hz)

1. Установите поворотным переключателем режим измерений частоты ($\overline{\text{V}}\text{Hz}$).
2. Выберете кнопкой «FUNC» режим измерения частоты (Hz).
3. Подключите измерительные щупы к цепи, чтобы измерить частоту. и считайте показания с дисплея.

ВНИМАНИЕ!

После завершения измерений, отсоедините измерительные провода и зажимы от обследуемых цепей.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ ($\rightarrow\!\!\!\Omega$)

1. Установите поворотным переключателем режим ($\rightarrow\!\!\!\Omega$).
2. Выберете кнопкой «FUNC» выберите режим проверки диодов.
3. Подключите измерительный щуп мультиметра к аноду, а черный щуп к катоду исследуемого диода. Дисплей покажет приблизительно падение напряжение на диоде при протекании через него прямого тока.
4. При обратном подсоединении проводов к диоду или разомкнутой цепи на дисплее отобразится «OL».
5. По окончании работ поворотный переключатель установите в положение «OFF».

ВНИМАНИЕ!

После завершения измерений, отсоедините измерительные провода и зажимы от обследуемых цепей.

БЕСКОНТАКТНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (NCV)

1. Установите поворотным переключателем режим (NCV).
2. Поднесите датчик (в верхней части прибора) к проверяемому проводнику на расстояние меньше 5 мм.
3. При обнаружении в кабеле переменного напряжения загорится индикатор и появится звуковой сигнал.
4. По окончании работ поворотный переключатель установите в положение «OFF».

ВНИМАНИЕ!

После завершения измерений, отсоедините измерительные провода и зажимы от обследуемых цепей

ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Если на дисплее возник символ «  », это указывает, что батарея нуждается в замене. Предохранитель редко нуждается в замене и перегорает почти всегда в результате ошибки пользователя. Для замены батареи и предохранителя открутите винты на задней крышке прибора. Выньте старый элемент и поставьте новый. Соблюдайте полярность включения батареи. Закройте корпус и закрутите винты.

ВНИМАНИЕ!

Перед заменой батареи, убедитесь, что щупы и термопара отключены от проверяемых устройств, а устройство выключено.

5 КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультиметр — 1 шт.
2. Батарея 1,5 В — 2 шт.
3. Сумка для переноски — 1 шт
4. Паспорт. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

6 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. При хранении и транспортировании прибор должен быть защищен от механических повреждений. Условия транспортирования и хранения указанных изделий в части воздействия климатических факторов окружающей среды по группе 1 ГОСТ 16962-71.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя мультиметр следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы: 10 лет.

Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства: 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации, исчисляемый с даты продажи: 12 месяцев

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ)

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мультиметр изготовлен в соответствии с действующей нормативной документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя

Дата изготовления: информация указана на упаковке

ERG  v3

ekfgroup.com

